





Installation Instructions



Positive Stop™ Connectors for 7/8" HELIAX® Coaxial Cable

Bulletin 237841 Revision E Page 1 of 2

Andrew Institute offers installation training.

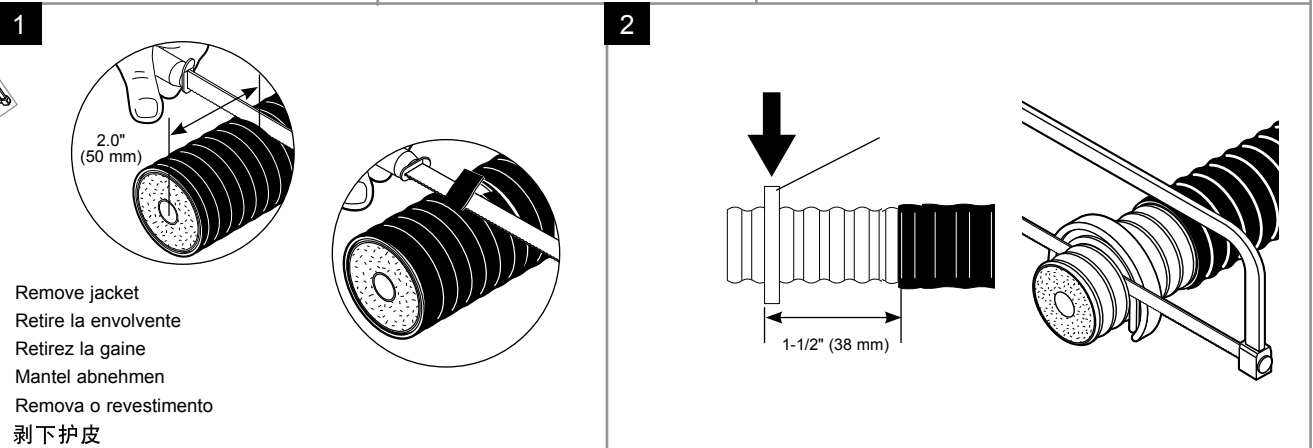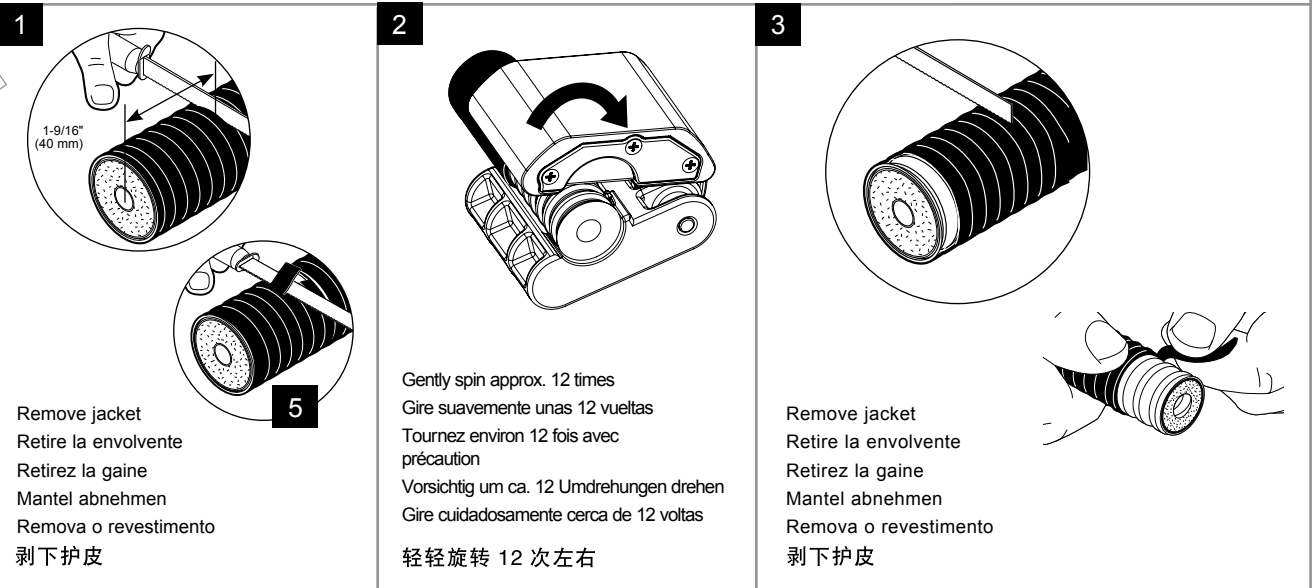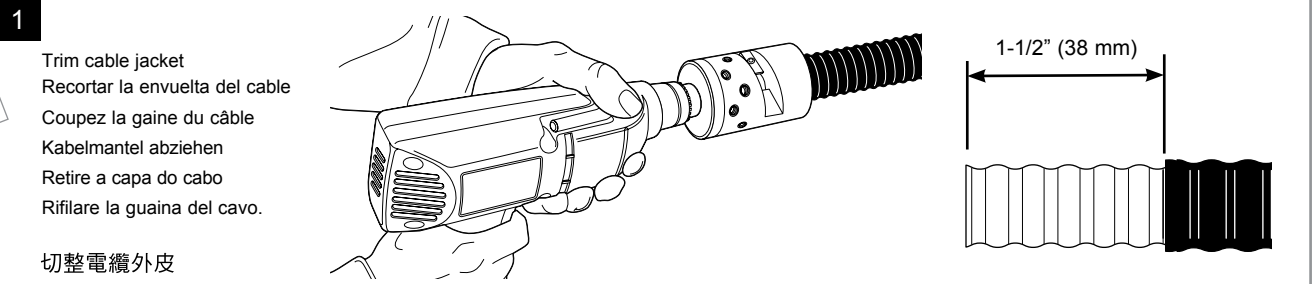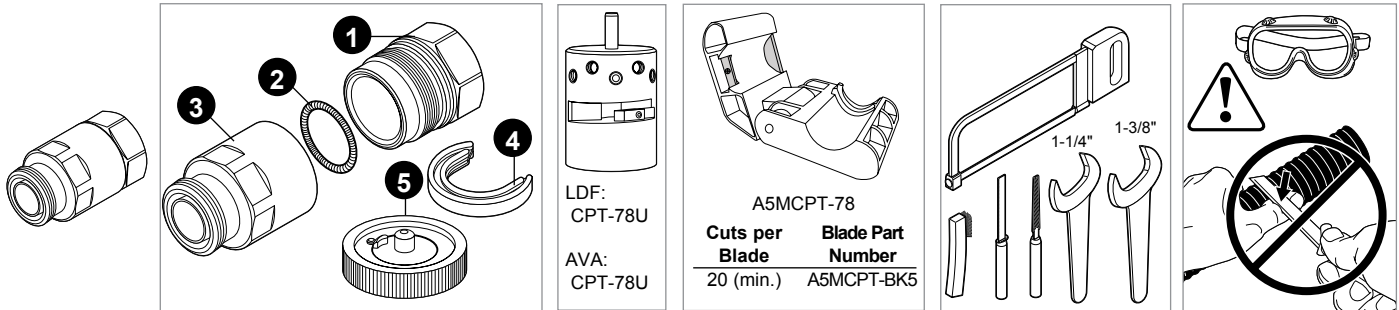


4

Deburr
Quitar las virutas
Ebavurez
Entgraten

Tirar as rebarbas
Shavare

去毛刺

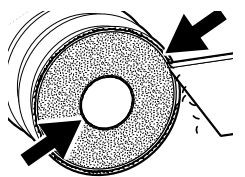

Inside edge, inner conductor
Borde interior, conductor interno
Bord interne, conducteur intérieur
Innenkante, Innenleiter
Borda interna, condutor interno
Bordo interno, conduttore interno
内缘, 内导体

Inside edge, outer conductor

Borde interior, conductor externo

Bord interne, conducteur extérieur.

Innenkante, Außenleiter

Borda interna, condutor externo

Bordo interno, conduttore esterno

内缘, 外导体

Outside edge, outer conductor

Borde exterior, conductor externo


Bord externe, conducteur extérieur

Außenkante, Außenleiter

Borda externa, condutor externo

Bordo esterno, conduttore esterno

外缘, 外导体

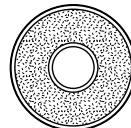

Be sure outer conductor is round and undistorted
Asegúrese de que el conductor externo es circular y no está deformado
Vérifiez si le conducteur

extérieur a conservé sa forme ronde, sans distorsion

Außenleiter muss rund und nicht verformt sein

Verifique se o condutor externo está redondo e se não está deformado

Verificare che il conduttore esterno sia tondo e non deformato

外导体必须呈圆形, 且没有变形

5

Remove debris.


Retirar los restos.

Enlevez les débris.

Metallspäne entfernen.

Remove os detritos.

去除殘渣

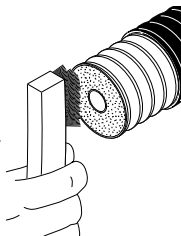

6

Add clamping nut.


Añadir la tuerca sujetadora.

Mettez en place l'écrou de serrage.

Klemmutter montieren.

Acrescente a porca de aperto.

加緊固螺母

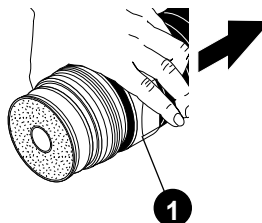

7

Add spring ring.


Añadir el anillo elástico.

Mettez en place la bague ressort.

Federring montieren.

Acrescente o anel de mola.

加彈簧圈

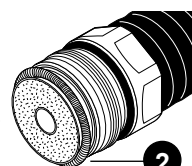

8

Compress foam.


Comprimir el material de espuma.

Comprimez la mousse.


Verschäumung zusammendrücken.

Comprima a espuma.

壓緊泡沫墊

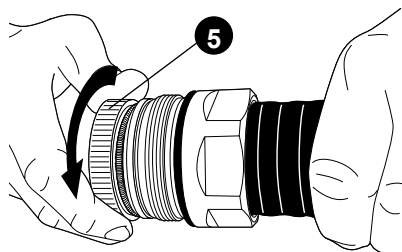

1/8" (3 mm) minimum
Mínimo 1/8" (3 mm)
1/8" (3 mm) minimum
Mind. 1/8" (3 mm)
Mínimo de 1/8" (3 mm)
Mínimo 1/8" (3 mm)

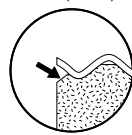

9

Attach connector to body.


Añadir el cuerpo del conector.

Fixez le corp du connecteur.




Steckergehäuse befestigen.

Coloque o corpo do conector.

清理毛刺和碎屑

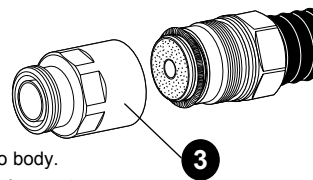

10

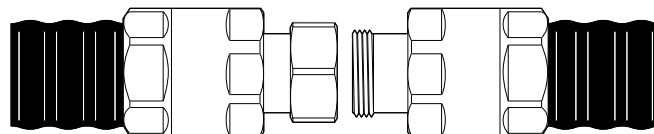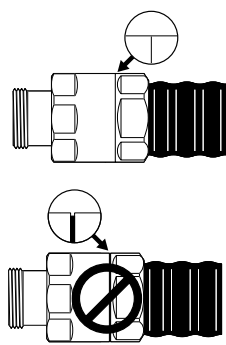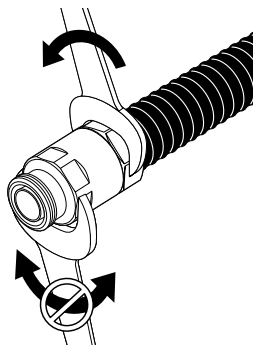

Type N 15-20 lb-in (1.7-2.3 N·m)
7-16 DIN 220-265 lb-in (25-30 N·m)



表一 有毒有害物质或元素名称及含量标识格式

有毒有害物质或元素

部件名称 (Part Name)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
连接器 (Connector)	X	O	O	O	O	O

O: 表示有毒有害物质在该部件所有的均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

Andrew Corporation

3 Westbrook Corporate Center, Suite 900, Westchester, Illinois U.S.A. 60154
+1 (708) 349-3300 Fax (U.S.A.): 1-800-349-5444
www.andrew.com

Customer Service 24 hours

U.S.A., Canada, Mexico: 1-800-255-1479
U.K.: 0800 250055
Other Europe: +44 592 782 612

Notice: Andrew disclaims any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation, inspection, maintenance, or removal practices.

Aviso: Andrews no acepta ninguna obligación ni responsabilidad como resultado de prácticas incorrectas o peligrosas de instalación, inspección, mantenimiento o retiro.

Avis: Andrew décline toute responsabilité pour les conséquences de procédures d'installation, d'inspection, d'entretien ou de retrait incorrectes ou dangereuses.

Hinweis: Andrew lehnt jede Haftung oder Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Installation, Überprüfung, Wartung oder Demontage auftreten.

Atenção: A Andrew abdica do direito de toda responsabilidade pelos resultados de práticas inadequadas e sem segurança de instalação, inspeção, manutenção ou remoção.

Avvertenza: Andrew declina eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di procedure di installazione, ispezione, manutenzione e smontaggio improprie o poco sicure.

注意: Andrew 公司申明對於不恰當或不安全的安裝、檢驗、維修或拆卸操作所導致的後果不負責任。何義務和責任。